

TECHNIKA CIEPLNA

Organ Stowarzyszenia Dozoru Kotłów w Warszawie.

Redaktor: Inż. techn. JAN KOMARNICKI.

Wydawca: Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie.

TREŚĆ: Prof. I. Feszczenko-Czopiwski. Wytrzymałość i twardość szwów spawanych, przyczyny tej twardości i próby uszlachetnienia szwów spawanych zapomocą obróbki termicznej. — KRONIKA TECHNICZNA: 1. Wybuch kotta parowozu bezpaleniskowego. 2. Wystawa Budownictwa Wodnego w Krakowie. — KOMUNIKATY STOWARZYSZENIA: Sprawozdanie za rok 1926. — SPROSTOWANIA. —

SOMMAIRE: I. Feszczenko-Czopiwski, profi. La resistance et la dureté des joints soudés, les causes de cette dureté et l'amélioration du material par un traitement thermique.—CHRONIQUE: 1. Explosion d'une locomotive sans foyer. 1. Exposition du materiel de genie hydrotechnique à Kraków (Cracovie).—INFORMATIONS de la SOCIÉTÉ; Comptes Rendus pour l'an 1926. — ERRATA .

I. FESZCZENKO-CZOPIWSKI, prof. Akad. Górń. w Krakowie.

WYTRZYMAŁOŚĆ i TWARDOŚĆ SZWA SPAWANEGO, PRZY- CZYNY TEJ TWARDOŚCI i PRÓBY USZLACHETNIENIA SZWÓW SPAWANIA OBRÓBKĄ TERMICZNĄ.

por. *Technika Ciepłna*, r. 1927, str. 56.

Dwie ostatnie mikrofotografie (rys. 83 i 84) przedstawiają szew rzeczywistego spawania z tą tylko różnicą, że na pierwszej blacha niższa była źle ogrzana przed spawaniem i nie odczuła kucia, a na drugiej z blach powierzchnia spawana była silnie utleniona, co spowodowało powstanie na odwęglonej granicy spawania silnie nasyconej tlenkami sfery. Pochodzenie tych tlenków jest widocznie wtórne t. j. ze stanu stałego wskutek obniżenia rozpuszczalności tlenu w żelazie (por. rys. 45a i 53).

Należy wogóle zaznaczyć, że szew spawania gazem wodnym w większości wypadków jest silnie odwęglony, co wyraźnie przedstawiają rys. 76 — 84, wyjątek stanowią jedynie rys 83 i 84, gdzie widzimy pewne ilości składnika węglowego (perlitu),

§ 51. W pracy o odwęglającym wpływie wodoru zauważył Charles R. Austen w 1922 r.¹⁾ bardzo ciekawy fakt, że powstający cdęściowo po odwęglaniu wodorem, węgiel znajduje się

w postaci Fe_3C (cementytu). Następnie C. A. w postaci strukturalnie swobodnego składnika t.j.



Rys. 85.

Edwards i L. B. Pfeil²⁾ zauważyli nowy fakt,

¹⁾ Iron and Steel Inst. CV. 1922. 93 — 143.

²⁾ Iron and Steel Inst. C. VIII, 1923, 379 — 383

że w wypadkach silnej rekrytalizacji (t. j. powstania grubych ziaren) gromadzi się na granicach tych ziaren węgiel w postaci strukturalnie swobodnego składnika t. j. cementytu. Coś podobnego mieliśmy niejednokrotnie sposobność zaobserwować nie tylko w blachach z miękkiego żelaza, (blachy kotłowe) poprzednio odkształconych i rekrytalizowanych lecz bardzo często w szwie spawanym gazem wodnym po jego przekuciu. Rys. 85 (pow. 350), przedstawia właśnie istnienie w miękkim materiale strukturalnie swobodnego cementytu, podczas gdy zgodnie z układem termicznym należałoby oczekiwać w tych wypadkach występowania eutektoidalnych skupień, t. j. perlitu. Obie wyżej wspomniane przyczyny: odwęglanie przy pomocy wodoru i wypychanie węgla na granice ziaren rekrytalizujących mogą, jak się nam zdaje, odgrywać czynną rolę w szwie spawanym gazem wodnym i mogą być przyczyną skupień strukturalnie swobodnego cementytu na granicach ferrytowych ziaren. W poszukiwaniach istotnej przyczyny tego zjawiska pierwszeństwo oddalibyśmy przyczynie ostatnio wymienionej. Wydaje się nam bardzo prawdopodobną integracja cementytu w większe kulki pod wpływem procesów rekrytalizacyjnych, zachodzących w poprzednio odkształconych kryształach. Dla postawienia takiego objaśnienia w formie stanowczej brak nam jednak faktów.

§ 52. Wytrzymałościowe badania blach spawanych gazem wodnym przeprowadziliśmy według szablonu, przyjętego przy badaniu blach spawanych przy pomocy łuku elektrycznego i acetylenowego palnika, t. j. ze szwem spawania w poprzek próbki (tabela 21) i ze szwem spawania wzdłuż próbki (tabela 22). Spawane blachy badano w stanie surowym (*S*), wyżarzonym (*W*) i ulepszonym (*UP*, *UH* i *UN*, por. objaśnienia znakowania w § 44). Litery znajdujące się na drugim miejscu (*B*, *G*, *F*) są to oznaczenia firm, które dostarczyły nam spawane próbki dla badań.

Analizując wyniki badań prób na różnorodność ze szwem spawania w poprzek próbki umieszczone w tabeli 21 stwierdzamy, że z siedmiu próbek zbadanych w stanie surowym, termicznie nieobrobionym, tylko jedna próbka całkowicie odpowiada pod względem swych właściwości mechanicznych próbie niespawanej, pięć z nich wykazało bardzo mały stopień ciągliwości, a cztery dały znaczne zwiększenie kruchości. W stanie ulepszonym na 17 zbadanych prób trzy próbki wykazały doskonałą ciągliwość, ośm dało znacznie ulepszoną, a jedynie cztery dało znacznie zwiększoną kruchość.

Na 25 zbadanych prób ze szwem spawania w poprzek próbki 19 złomów wykazało obecność widocznych gołem okiem wad spawania różnej wielkości, w tej liczbie było 7 źle spawanych, a niektóre z nich posiadały szczeliny t. j. miejsca absolutnie niespojone.

Na rys. 86 przedstawiono podłużny przekrój dwóch prób na zerwanie. Jedna z nich

rozerwała się poprzez szew spawania, a druga za szwem. Szwem spawania występuje na obu dróbach bardzo wyraźnie. Dla porównania przedstawia rys. 87 makrostrukturalny wygląd szwu spawanego łukiem elektrycznym.

W tabeli 22 umieszczono wyniki badań wytrzymałościowych szwów spawanych gazem



Rys. 86.

wodnym ze podłużnym szwem spawania. Choć ogólnie wyniki nie są złe i zaledwie jedna próbka z pięciu wykazała brak ciągliwości, wszystkie jednak pięć prób rozerwało się w najłabszych miejscach t. j. w tych miejscach, gdzie znajdowały się skupienia wszelkiego rodzaju bra-



Rys. 87.

ków spawania (por. omówienie podobnych wypadków spawania łukiem elektrycznym i acetylenem przy próbach ze szwem spawania podłużnym, tab. 10 i 15, § 40 i 46).

W tabeli 23 umieszczono wyniki badań kruchości prób ze szwem spawania gazem wodnym w środku próbki. Próbki ze szwem wykazują w większości wypadków wyniki bardzo bliskie do stopnia kruchości niespawanej blachy i zwiększenie kruchości, wywołane obecnością szwa spawania, przedstawia w większości wypadków nieznaczny procent, albo staje się jak gdyby zjawiskiem wypadkowym, które należy odnieść na rachunek jakichś wyjątkowych wad spawania. Należy tutaj uwzględnić, że sam charakter szwu (na nakładkę) przy następnym stosowaniu kucia usuwa w znacznym stopniu możliwość wzrostu kruchości.

Badania twardości szwu spawanego gazem wodnym, umieszczone w tabeli 24 dla materiału w stanie surowym, wyżarzonym i ulepszonym nie wykazały jakiegось znaczniejszego podniesienia twardości, jak to miało miejsce przy spawaniu łukiem elektrycznym (por. tab. 12 i 13) i acetylenem (por. tab. 17). Odpowiednie po-

miary twardości dały pewien maksymalny wzrost o 10—12%. W większości zaś wypadków wzrost ten był nieznaczny. Chociaż nagłe zwiększenia twardości przypadają na miejsce szwu, jednak są one widocznie wypadkowe i związane z miejscową obecnością większych wtrąceń twardego żużla w szwie spawania.

Na zakończenie uważamy za swój przyjemny obowiązek podziękować tą drogą Zarządowi Huty Bismark w Hajdukach Wielkich, Spółki Akc.

W. Fitzner i K. Gamper w Sosnowcu i Ferrum w Katowicach za bezinteresownie dostarczone próbki spawane gazem wodnym, potrzebne do badań, a również i koledze inż. Ziembie za skuteczną w tym kierunku pomoc.

§ 53. Po powyższym przeglądzie technologicznych następstw spawania trzema sposobami: przy pomocy elektrycznego łuku, palnika acetylenowego i gazu wodnego mamy podstawy do następujących wywodów:

TABLICA Nr. 21.

Badania wytrzymałościowe szwu spawanego gazem wodnym.

Szew spawania wpoprzek próbki. Wymiary próbki jak w tabl. Nr. 17.

N		Znako- wanie	Q	R	A	C	U	U w a g i
	<i>A. Materiał bez szwu spawanego.</i>							
1	W stanie surowym	S	25,2	40,3	33	60,5	9,2	
2	„ wyżarzonym	W	23,2	39,1	33	57,0	9,2	
3	„ ulepszonym	UP	30,6	45,4	26	63,0	15,5	
4	„ „	UH	32,7	44,7	27	68,0	14,5	
5	„ „	UK	33,0	48,5	31	64,4	15,3	
	<i>B. Materiał ze szwem scawania w środku próbki, próbki przekute w zwykły sposób.</i>							
1	W stanie surowym	WBS	?	30,1	8,5	16	12,5	b. sp.
2	„ „	WGS	28,1	40,2	17,5	30	13,1	b. sp.
3	„ „	„	24,7	38,5	31,0	58	14,6	
4	„ „	„	28,7	36,3	12,0	?	6,5	źle spaw.
5	„ „	„	18,9	18,9	2,5	?	7,9	szczelina
6	„ „	WFS	19,1	31,7	11,0	?	?	źle spaw.
7	„ „	„	23,4	27,5	5,5	?	?	źle spaw.
8	„ wyżarzonym	WBW	22,1	28,9	11,0	21	11,1	b. sp.
9	„ „	WGW	22,2	37,1	31,0	61	10,0	
10	„ „	„	?	20,8	2,5	?	7,92	szczelina
11	„ „	„	24,7	37,7	21,0	30,5	10,5	b. sp.
12	„ ulepszonym	WBUP	29,4	38,5	11,0	31	14,6	
13	„ „	WGUP	31,3	36,6	9,0	26	14,2	b. sp.
14	„ „	„	31,0	43,3	24,0	61	18,8	
15	„ „	„	34,8	42,3	11,0	19	9,7	b. sp. warst.
16	„ „	„	25,5	29,2	4,0	?	?	szczelina
17	„ „	WBUH	30,9	40,1	10,0	18	14,8	b. sp. warst.
18	„ „	WGUH	31,8	45,7	26,0	53	12,1	
19	„ „	„	32,9	41,5	10,0	28	11,1	b. sp.
20	„ „	„	31,1	32,2	3,0	?	?	źle spaw.
21	„ „	WBUK	30,5	40,3	14,0	18	15,3	b. sp.
22	„ „	WGUK	28,4	42,4	23,0	60	17,0	
23	„ „	„	30,2	33,2	5,0	10	6,8	b. sp. warst.
24	„ „	WFUK	16,8(?)	36,1	13,3	29,5	11,3	b. sp. warst.
25	„ „	„	26,1	34,9	11,0	?	?	b. sp. warst.

1) Wszelkie spawanie czyni materiał w odpowiednich miejscach mniej ciągliwym i bardziej kruchym i przesuwa zakres kruchości na zimno w prawo, w stronę wyższych temperatur i to w stopniu największym dla prób spawanych acetylenem a w nieco mniejszym dla prób spawanych łukiem elektrycznym.

2) Przekucie szwa spawanego sprzyja w znacznym stopniu ujednorodnieniu szwów.

3) Twardość szwu w stanie nieprzekutym (surowym) silnie wzrasta w wypadku spawania elektrycznego lub acetylenowego; kucie sprzyja

ujednorodnieniu szwu i podnosi nieco jego twardość wzmacniając łączność pomiędzy materiałem szwu a materiałem spawanym.

4) Spawanie gazem wodnym z powodu związania tego zabiegu z procesem kucia, daje szew najbardziej jednorodny i mało różniący się swymi właściwościami mechanicznymi od materiału spawanego.

5) Termiczne ulepszanie w dalszym ciągu podnosi ciągliwość szwu spawania, zmniejsza jego absolutną kruchość i równocześnie zwiększa nieco jego bezwzględna twardość. Nie należy jednak

TABLICA Nr. 22.

Badania wytrzymałościowe szwu spawanego gazem wodnym.

Szew spawania podłużny. Wymiary próbki jak w tabl. 17. Temperatura badania 18—20° C.

	Znako- wanie	Q	R	A	C	U w a g i
<i>Własności mechaniczne materiału spawanego por. tabl. 21.</i>						
Próbka w stanie surowym	WGS	26,4	35,1	18,0	?	liczne b.sp; złom poza dł. pom. b.sp. niejednorodność budowy liczne b.sp; złom poza dług. pom. liczne szczeliny na całej długości szwu spawanego
„ „ wyżarzonym	WGW	22,2	33,0	17,5	39,0	
„ „ ulepszonym	WGUP	31,9	41,6	8,5	?	
„ „ „	WGUH	28,6	36,1	23,0	42,0	
„ „ „	WGUK	25,3	34,4	21,0	43,0	

TABLICA Nr. 23.

Zmiany kruchości szwu spawanego gazem wodnym w zależności od temperatury badania i po przedniej obróbki termicznej; kgm/cm^2 .

	temperatura badania °C.	M a t e r j a ł w s t a n i e.									
		termicznie nie obrobionym (S)		wyżarzonym (W)		ulepszonym (UP)		ulepszonym (UN)		ulepszonym (UK)	
Materiał blachy (S)	- 15	3,5	z	4,3	z	11,3	n. z.	12,8	n. z.	14,0	n. z.
		6,7	5,1	5,2	4,7	13,5	12,4	13,8	13,3	12,6	13,3
	+ 18	9,5	„	8,9	„	14,8	„	14,8	„	15,6	„
		10,8	9,2	9,7	9,3	16,3	15,5	14,2	14,5	14,9	15,3
	+ 100	12,8	„	14,3	n. z.	15,7	„	15,6	„	16,4	„
14,6		13,7	13,5	„	15,9	15,8	14,9	15,3	16,1	16,2	
+ 200	11,8	„	10,8	„	12,7	„	12,7	„	10,8	„	
	8,3	10,1	12,1	11,4	15,1	13,9	14,6	13,7	15,4	31,1	
Szew spawania (WB)	- 15	9,4	z	1,9	z	10,8	n. z.	12,6	n. z.	11,2	n. z.
		7,3	8,3	2,2	2,1	11,4	11,1	12,1	12,3	13,4	12,3
	+ 18	12,3	n. z.	10,3	n. z.	14,8	„	14,2	„	16,6	„
		12,5	12,4	12,0	11,2	14,4	14,6	15,5	14,8	14,0	15,3
	+ 100	11,8	„	13,0	„	13,2	„	13,3	„	14,0	„
15,1		13,4	14,6	13,8	14,0	13,6	14,5	13,9	15,5	14,8	
+ 200	12,0	„	11,0	„	12,8	„	11,8	„	14,2	„	
	11,8	11,9	11,1	11,1	13,2	13,0	14,8	13,3	12,8	13,5	
Szew spawania (WG)	- 15	5,6	z	2,1	z	9,9	n. z.	15,0	n. z.	10,5	n. z.
		5,5	5,6	5,3	3,7	4,0	6,0	16,1	15,5	8,9	9,7
	0	7,8	„	6,2	„	15,2	n. z.	15,6	„	8,0	z
		4,0	5,9	7,4	6,8	17,2	16,2	6,4	11,0	12,7	10,4
	+ 18	13,1	n. z.	10,5	n. z.	18,8	„	12,1	n. z.	11,3	„
7,9		10,5	8,5	9,5	9,7	14,3	11,1	11,6	(6,8)	11,3	
+ 100	(8,9)	„	5,9	„	(8,3)	z	15,4	„	(5,1)	„	
	9,4	9,4(?)	16,3	11,1	9,7	9,7(?)	14,2	14,8	15,4	15,4	
+ 150	14,2	„	14,9	„	16,0	„	13,7	„	(4,7)	z	
	9,3	11,7	14,6	14,7	11,3	13,7	16,6	15,1	16,0	16,0	
+ 200	10,0	„	14,0	„	15,4	„	9,8	„	(4,7)	z	
	13,1	11,6	10,2	12,1	(6,6)	11,0	14,0	11,9	15,7	15,7	

zapominać, że ulepszeniu poddają się jedynie ściśle i dobrze ujednorodnione szwy spawane. Większe wady spawania uniemożliwiają ulepszenie termiczne i stanowią przyczynę zmniejszenia ciągliwości, i zwiększenia kruchości w szwie po jego termicznym ulepszeniu (patrz § 40), ponieważ podczas wyżarzania, hartowania i odpuszczania zwiększają się wszelkiego rodzaju luki, pory i pęcherze, ich wymiary rosną, ścianki ich utleniają się i do wnętrza ich przedostawać się mogą płyny hartownicze, a wszystko to w dalszym ciągu osłabia materiały i zmniejsza jego przekrój czynny.

6) Uważamy przy tem za rzecz konieczną jeszcze raz podkreślić, te szerokie widoki, które stoją przed spawaniem łukiem elektrycznym w zależności od postępu i praktycznego zastosowania wskazanych już przez teorię i praktykę udoskonalień, a wśród nich: a) usunięcia szkodliwego wpływu powietrza, b) zastosowania do szwu spawanego mechanicznej obróbki na gorąco, c) mechanizacji całego procesu, co uczyni go niezależnym od zręczności, umiejętności i wprawy rąk spawacza nada robocie pewność i odbije się dodatnio jakościowo i ilościowo na wynikach.

W zakończeniu uważamy za swój przyjemny obowiązek zaznaczyć, że inicjatywę tych badań poddał nam z ramienia Stowarzyszenia Dozoru Kociołów Parowych w Warszawie p. Rektor Ak. Górniczej inż. E. Chromiński, a Zarząd Stowarzyszenia poparł badania pieniężnie.

TABLICA 24.
Twardość wg. Brinell'a szwu spawanego gazem wodnym
kg./mm².

Twardość mierzone na mm	Próbka w stanie surowym (S)		W stanie wyżarzonym (W)		W stanie ulepszonym (U)	
	góra	dół	góra	dół	góra	dół
	20	92,3 92,3 94,9 97,7 101	89,7 92,3 92,3 92,3 94,9	82,6 84,9 89,7 87,2 87,2	82,6 82,6 82,6 84,9 84,9	94,9 94,9 94,9 97,7 94,9
40	101 92,3 92,3 94,9	92,3 89,7 92,3 92,3	92,3 89,7 87,2 89,7	84,9 84,9 87,2 92,3	101 101 101 104	101 101 101 104
60	94,9 94,9 101	92,3 92,3 94,9	87,2 87,2 84,9	92,3 87,2 ?	104 107 107	104 92,3 101
80	94,9 94,9 101	92,3 92,3 92,3	87,2 87,2 87,2	89,7 89,7 84,9	107 107 104	107 104 117
100	97,7 94,9 94,9	89,7 ? 94,9	87,2 87,2 84,9	87,2 89,7 84,9	104 101 101	129 104 107
120	94,9 94,9 94,9	94,9 94,9 94,9	89,7 87,2 84,9	84,9 89,7 89,7	101 92,3 107	107 104 110
140	94,9 92,3 92,3	101 97,7 94,9	84,9 84,9 84,9	89,7 ? 89,7	107 107 107	107 107 107
160	89,7 92,3 92,3	97,7 94,9 92,3	84,9 82,6 84,9	? 84,9 87,2	? 114 110	107 110 107
180	89,7 89,7	92,3 89,7	84,9 82,6	84,9 82,6	104 97,7 94,9	104 101 94,9

KRONIKA TECHNICZNA.

1. WYBUCH KOTŁA PAROWOZU BEZPALENISKOWEGO.

Dnia 1-go czerwca br. o godz. 6.10 eksplodował kocioł lokomotywy bezpaleniskowej Komunalnych Kopalni Węgla w Jaworznie, powodując śmierć maszynisty, zajętego ładowaniem kotła i zupełne zburzenie remizy lokomotywy. Eksplozję spowodowało wyrwanie przedniego dna, naderwanego w ostrem wyobleniu na dwóch trzecich całego obwodu a kocioł, rzucony reakcją i oderwany od podwozia, upadł koziółkując o 32 metry od miejsca eksplozji, odrzucając po drodze drugą, nieczynną lokomotywę, prawie na tę samą odległość. Próbkę z oderwanego dna zostały odesłane do laboratorium metalograficznego Akademii Górniczej w Krakowie, celem zbadania właściwości materiału, który, szczególnie w ostrym łuku wyoblenia, wykazuje rysy, mogące świadczyć o błędach popełnionych przy prasowaniu dennic.

Dokładny opis eksplozji i określenie przyczyny odkładamy do ukończenia badań materiału, zaznaczając na razie, że kocioł nie był zgłoszony do dozoru.

K. B.

2. WYSTAWA BUDOWNICTWA WODNEGO W KRAKOWIE.

Krakowskie Towarzystwo Techniczne urządza w Krakowie w drugiej połowie września b. r. obchód swego 50-lecia połączony z wystawą budownictwa wodnego, która obejmować będzie działy:

hydrografji, regulacji rzek i zabudowy potoków górskich, dróg wodnych, budowli morskich, zakładów o sile wodnej, zbiorników i przegród, fundowania budowli, meljoracji i budowli asenizacyjnych.

Czas trwania wystawy wyznacza się na dwa tygodnie.

Towarzystwo zwraca się tą drogą do wszystkich zainteresowanych czynników z zaproszeniem do współudziału w powyższej wystawie przez nadesłanie odpowiednich ekspozycji.

Łaskawe zgłoszenia należy nadsyłać do Krak. Tow. Technicznego w Krakowie, ul. Straszewskiego 28 gdzie można zasięgnąć bliższych informacji w tej sprawie

KOMUNIKATY STOWARZYSZENIA

SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA DOZORU KOTŁÓW W WARSZAWIE ZA ROK 1926.

(w streszczeniu)

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Dozoru Kotłów w Warszawie za rok 1926 wyszło z druku w końcu maja r. b. w ilości 500 egz. i stosownie do decyzji Rady Nadzorczej Stowarzyszenia zostało rozesłane bezpłatnie władzom, personelowi technicznemu i biurowemu Stowarzyszenia, organom nadzorczym Min. Przemysłu i Handlu, wyższym uczelniom, bibliotekom, stowarzyszeniom naukowym, Stowarzyszeniom kotłowym w kraju i niektórym zagranicą, większym przedsiębiorstwom przemysłowym w kraju i zagranicą. Członkowie Stowarzyszenia i inne osoby mogą nabywać je w Biurze Zarządu Stowarzyszenia w Warszawie, (Chmielna 2) za opłatą 4 zł. za egzemplarz.

Sprawozdanie, obejmujące 127 str. druku, dzieli się na dwie części. Część pierwsza zawiera działy: władze i personel Stowarzyszenia, podział terytorjalny, sprawozdanie rachunkowe i techniczne; część druga czysto techniczna poświęcona jest ciekawszym zagadnieniom uszkodzeń kotłów i gospodarki opałowej.

Część druga sprawozdania, ze względu na poruszone ciekawe zagadnienia została opublikowana w zeszycie 6-tym i 7-ym *Techniki Ciepłej* z r. b.

Władze Stowarzyszenia składają się ze 120 delegatów członków na Walne Zgromadzenie (7 delegatów zmarło w międzyczasie), 19 członków Rady Nadzorczej, 9 członków Zarządu, 3 członków Komisji Rewizyjnej i jednego Członka Honorowego.

Następnie wymieniony jest personel Stowarzyszenia techniczny i biurowy w sześciu okręgach Stowarzyszenia: Warszawskim, Łódzkim, Dąbrowskim, Krakowskim, Lwowskim i Białostockim, składający się z 42 inżynierów, 3 techników, 33 urzędników. Podział terytorjalny dozoru kotłów na okręgi techniczne z wyszczególnieniem starostw, obsługiwanych przez poszczególne biura Stowarzyszenia, podany jest w tym celu, ażeby zainteresowani właściciele kotłów zwracali się w sprawach technicznych do właściwych biur Stowarzyszenia.

Sprawozdanie rachunkowe zawiera rachunek strat i zysków zamykający się przewyżką dochodów nad wydatkami w sumie 8.599 zł., którą Walne Zgromadzenie, zdecydowało jednomyślnie przenieść na kapitał zapasowy. Bilans Stowarzyszenia zamyka się sumą 391.646 zł. 82 gr. Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 25 kwietnia 1927 roku stwierdza, że rachunkowość, książki, kwitarjusze i dowody znalezione zgodne i w porządku, wobec czego Komisja Rewizyjna wnosi, aby Walne Zgromadzenie przedstawił bilans, oraz rachunek strat i zysków za rok 1926 zatwierdziło i pokwitowało Zarząd z powierzonych mu czynności.

W dniu 1 stycznia 1926 roku Stowarzyszenie składało się z 7788 członków rzeczywistych z 9159 przedsiębiorstwami, w tej liczbie 383 przedsiębiorstw zleconych.

W ciągu roku 1926 przybyło 447 członków rzeczywistych z 640 przedsiębiorstwami, w tej liczbie zleconych 32. Ubyło zaś 167 członków rzeczywistych ze 171 przedsiębiorstwami.

W dniu 1 stycznia 1927 roku Stowarzyszenie składało się z 8068 członków rzeczywistych z 9628 przedsiębiorstwami, w tej liczbie 390 przedsiębiorstw zleconych; zarejestrowanych było w Stowarzyszeniu 13.793 kotłów czynnych i 3.351 kotłów nieczynnych, razem 17.144 kotłów, w tej liczbie zleconych czynnych 703 i nieczynnych 218.

Z powyższego wynika, że liczba członków rzeczywistych Stowarzyszenia w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 3,6%, przedsiębiorstw o 5,1%, a kotłów o 3,35%.

Na jednego stowarzyszonego wypadło średnio 2,12 kotłów, a na jedno przedsiębiorstwo 1,8 kotłów.

Dane statystyczne, dotyczące kotłów dozorowanych przez Stowarzyszenie w 1926 roku zawarte są w 6 tablicach, które podają wykaz kotłów na 1 stycznia 1927 r.: 1^o według lat budowy, 2^o—znajdujących się pod dozorem zleconym, 3^o—według powierzchni ogrzewalnej, 4^o—według ciśnienia roboczego, 5^o—według typów, 6^o—według rodzaju przemysłu.

PRACE PERSONELU TECHNICZNEGO

W roku sprawozdawczym 1926 dokonano:

1) odbiorów technicznych nowoustawionych kotłów	799
2) prób wodnych kotłów	3505
3) rewizyj wewnętrznych kotłów	6257
4) rewizyj zewnętrznych kotłów	9493
5) rewizyj kotłów przy kupnie—sprzedaży	182
6) wyjazdów w różnych sprawach kotłowych, nieobjętych poprzednimi rubrykami w roku sprawozdawczym było	814
7) stosownie do rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3.VI 1923 r. przy kotłach przeegzaminowano palaczy	577

Niezależnie od tego inżynierowie Stowarzyszenia egzaminują palaczy przy każdej rewizji kotłowej.

W roku sprawozdawczym inżynierowie Stowarzyszenia wykonali pozaobowiązkowe ekspertyzy techniczne w następujących przedsiębiorstwach:

w elektrowniach	11
w fabrykach maszyn	4
„ gwoździ	1
w odlewniach	4
w fabrykach chemicznych	4
„ ceramicznych	4
„ cukru	18
„ papieru	2
„ superfosfatów	1
w tartakach	10
w fabrykach wyrobów drzewnych	2
„ zapalek	2
„ mebli	1
„ włókienniczych	9
„ juty	2
„ sukna	1
„ kapeluszy	1
w garbarniach	1
w gospodarstwach rolnych	6
w młynach	10
w browarach	4
w krochmalniach	3
w fabrykach tytoniowych	7
w łaźniach	1
w kopalniach węgla	1
„ nafty	1
w salinach	2
razem	123

W wyżej wymienionych przedsiębiorstwach wykonano następujące prace:

1) badania odparowalności kotłów	32
2) badania różnych systemów rusztów na rozmaite paliwo:	
a) rusztów „Gefja“ na miał węglowy	2
b) rusztów „Evaporator“	2
c) rusztów „Jones“	1
d) rusztów „Simon“	1
3) indykowanie maszyn parowych i regulowanie stawideł	156
indykowanie maszyn parowych wyciągowych	ilość cylindrów 7
indykowanie maszyn parowych wiertniczych	ilość cylindrów 6
4) indykowanie cylindr. pomp powietrznych	10
„ „ wodnych	2
5) indykowanie silników Diesela	14
6) badanie turbin parowych (pomiar gwarancyjne)	2
7) badanie Fordsonów (ciągowki)	1
8) badanie kompresorów do CO ₂	8
„ „ do powietrza	2

9) badanie zespołów młocarnianych	6
10) badanie gospodarki cieplnej i elektrycznej w elektrowniach	9
11) badanie gospodarki cieplnej w cukrowniach	12
12) badanie gospodarki cieplnej w fabryce superfosfatów	1
13) badanie instalacji elektrycznej	6
14) „ piorunochronów	3
15) „ baterji akumulatorów	1
16) „ wyciągów	11
17) „ żurawi	1
18) „ tryskaczy	2
19) „ butli pod ciśnieniem	1764
20) „ aparatów Henze w gorzelniach	28
21) „ parników do gotowania przędzy	
i tkanin	2
22) badanie podzwników wody	4
23) „ aparatów do soli potasowej	
w rafinerjach nafty	3
24) badanie ekonomizerów	2
25) „ wirówek	128
26) „ instalacji centralnego ogrzewania	8
27) analizy wody	2
28) cechowanie zbiorników na wodę zasilającą	2
28) udzielono porad w sprawie obmurowania kotłów	4
30) udzielono porad maszynowo-budowlanych	1
31) projekty przebudowy kominów fabrycznych	3
32) projekty przebudowy palenisk na trociny	1
33) badanie przyczyn pęknięcia tłoka i głowicy w 3 cyl. Diesel'u	1

Sosnowie (2 kursy)	121
Łódź	79
Lublin	33
Zawiercie (2 kursy)	129
Borysław (2 kursy)	176
Kop. „Kazimierz“ (Niemce)	130
Kop. „Jerzy“ (Niwka)	69
Kop. „Ludwik“ (hr. Renard)	79
razem	1220

Pozatem inżynierowie Stowarzyszenia współdziałali w urzędzeniu kursów fachowych i tak: podczas kursu kształcącego dla kierowników gorzelni, urządzonego w czerwcu przez Małopolski Związek gorzelników, wykładął miejscowy inżynier okręgowy Stowarzyszenia przez 4 tygodnie maszynoznawstwo w zakresie potrzebnym dla kierowników gorzelni ze specjalnem uwzględnieniem ekonomizacji istniejących urządzeń; na wykłady uczęszczało 96 słuchaczy. W październiku roku sprawozdawczego, podczas kursu dla przyszłych kierowników gorzelni, urządzonego w Warszawie, wykładął inżynier-instruktor opałowy Stowarzyszenia przez dwa tygodnie o urządzeniach kotłowych i maszynowych ze szczególnem uwzględnieniem potrzeb gorzelnictwa. Na kurs uczęszczało 24 słuchaczy.

Na terenie Małopolski egzaminowani są również maszyniści w miarę zgłoszeń.

DOKSZTAŁCANIE PERSONELU TECHNICZNEGO.

W połowie marca roku sprawozdawczego odbył się we Lwowie ogólny Zjazd inżynierów Stowarzyszenia, połączony z III-cim kursem dla zagadnień kotłowych i naftowych przy Wydziale Mechanicznym i Oddziale Naftowym Politechniki Lwowskiej, na który delegowani zostali prawie wszyscy inżynierowie Stowarzyszenia, przyczyniając się częściowo do wygłoszenia referatów. Wykłady wygłoszone na III-cim kursie obejmujące zagadnienia kotłowe wydane zostały na koszt Stowarzyszenia Dozoru Kotłów w Warszawie.

We wrześniu r. ub. inżynierowie okręgowi zwiedzili fabrykę „Ferrum“ na Górnym Śląsku w celu zaznajomienia się z wykonaniem spawania walczaków kotłów wysokoprężnych; zwiedzili również Hutę „Laura“, gdzie obejrżeli budowę kotłów wodnorurkowych komorowych i Hutę „Bernardi“, gdzie zastosowane są paleniska na pył węglowy przy kotłach wodnorurkowych.

W listopadzie roku sprawozdawczego dwóch inżynierów Stowarzyszenia odbyło podróż naukową do Niemiec i Belgji celem zbadania postępów wprowadzonych w fabrykacji kotłów, przyczem zwrócono szczególną uwagę na wykonane instalacje wysokoprężne, oraz na wytwórczość walczaków spawanych kotłów wysokoprężnych.

DOZÓR DŹWIGÓW.

W dniu 1 stycznia 1926 roku było zarejestrowanych w Stowarzyszeniu 557 dźwigów, w ciągu roku przybyło 249 dźwigów.

W roku sprawozdawczym dokonano 1196 sprawdzeń dźwigów, w tem 433 sprawdzeń powtórnych, przyczem w 226 wypadkach Urzędowy Dozór Dźwigów, określiwszy stan dźwigów jako zagrażający bezpieczeństwu publicznemu, zmuszony był ruch tych dźwigów zawiesić; w 549 wypadkach określono stan dźwigów jako nieodpowiadający przepisom lecz pozostawiono je w użytku, zalecając naprawę; w 421 wypadkach określono dźwigi jako odpowiadające przepisom bezpieczeństwa.

W dniu 31 grudnia 1926 roku z ogólnej ilości 806 zarejestrowanych dźwigów było:

76 dźwigów zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, wobec czego ruch ich był zawieszony, stanowi to:	9,5%	25,5%
278 dźwigów nieodpowiadających przepisom lecz pozostawionych w użytku z zaleceniem naprawy	34,5%	62,0%
452 dźwigi odpowiadające przepisom bezpieczeństwa	56,0%	12,5%
	100,0	100,0

Cyfry te wskazują na znaczne polepszenie się stanu dźwigów warszawskich w porównaniu z r. ub.

LICZBA KOTŁÓW, ZOSTAJĄCYCH POD DOZOREM STOWARZYSZENIA.

Na 1 stycznia 1926 roku: było kotłów:	
czynnych	13.733
nieczynnych	2.855
razem	16.588
W ciągu roku 1926 przybyło kotłów:	
czynnych	438
nieczynnych	567
razem	1.005

ubyło zaś w roku sprawozdawczym 449 kotłów.

LICZBA ZALEGŁYCH REWIZYJ KOTŁÓW ORAZ PRZYCZYNY ZALEGŁOŚCI.

Niezałatwiono:		
odbiorów technicznych	17	0,1%
prób wodnych	144	0,8%
rewizyj wewnętrznych	217	1,3%
rewizyj zewnętrznych	91	0,5%

Liczba zaległych rewizyj w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się wydatnie, a mianowicie: na 1 stycznia 1926 roku zalegało 242 prób wodnych, 301 rewizyj wewnętrznych i 233 rewizyj zewnętrznych.

Przyczynami powstawania zaległości było bądź nieprzygotowanie przez właścicieli kotłów do rewizji na wyznaczony termin, bądź też remont kotłów. Przyczyny te towarzyszą zastój w przemyśle i ogólny stan finansowy, co zmuszało niektóre przedsiębiorstwa do zamknięcia warsztatów, bądź też udaremniały im doprowadzenie kotła do stanu umożliwiającego odbycie przepisanej prawem rewizji.

Wszystkie zaległości w rewizjach będą załatwione przez inżynierów Stowarzyszenia w pierwszych miesiącach 1927 roku.

KURSY DLA PALACZY KOTŁOWYCH.

W roku sprawozdawczym zorganizowano dziewiętnaście kursów dwu i czterotygodniowych dla palaczy kotłowych w następujących miejscowościach:

Liczba słuchaczy	
Warszawa (2 kursy)	126
Opole Lubelskie	30
Ślągniewice (Miechów)	34
Huta Bankowa (2 kursy)	130
Dąbrowa Górnicza	84

INSTYTUT TERMICZNY.

TECHNIKA CIEPLNA.

W roku sprawozdawczym Instytut prowadził w dalszym ciągu badania sprawności kotłów opalanych gazem ziemnym, zapoczątkowane w roku 1925. W tym celu dobrano odpowiednio wymiary paleniska kotła, nad którym prowadzono badania przez zastosowanie przedłużonej płomienicy, stosownie do wniosków wyciągniętych z wyników badań z 1925 r.

Jako wyniki osiągnięto odparowanie z 1 m² pow. ogrzew. 19,5 kg/godz. wody przy sprawności = 75%, podczas gdy normalne odparowanie kotłów przewoźnych, używanych w Zagłębiu Borysławskim, nie przekraczało 12 kg/m².

Instytut dokonał szeregu indykowań silników i badań cieplnych instalacyj oraz zajął się określeniem współczynnika przewodnictwa masy magnezytowej, stosowanej do izolacji.

Przy pomocy absolwentów Wydziału Naftowego Politechniki Lwowskiej dokonano w czasie wakacyjnym pomiarów wartości opałowej gazu ziemnego; celem pomiarów było wyszukanie dokładnej a łatwej w zastosowaniu praktycznej metody pomiarowej oraz porównanie dotychczas stosowanych w Borysławiu metod oznaczania wartości opałowej gazu pod względem ich dokładności i czasu niezbędnego do ich wykonania.

Oprócz powyższych zagadnień Instytut Termiczny przeprowadził na terenie Zagłębia Borysławskiego 2 kursy dla palaczy i ich pomocników oraz dokonywał rewizyj kotłowych.

W roku sprawozdawczym Technika Ciepła wychodziła jako organ Stowarzyszenia Dozoru Kotłów w Warszawie i Poznaniu, w ilości 5000 egzemplarzy miesięcznie.

Na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Członków Stowarzyszenia Dozoru Kotłów w Warszawie, od początku stycznia 1926 roku Technika Ciepła wysyłana była bezpłatnie przedsiębiorstwom, które opłacały składkę kotłową powyżej 75 zł. rocznie. Przedsiębiorstwa, opłacające mniejszą składkę, otrzymywały Technikę Ciepłą bezpłatnie, o ile zawiadomiły Stowarzyszenie, że życzą sobie ją otrzymywać.

W Technice Ciepłej zamieszczane są rozprawy inżynierów z dziedziny gospodarki cieplnej, wyniki badań materiałów kotłowych, ciekawsze wypadki uszkodzeń kotłów, sprawozdania z codziennej praktyki Stowarzyszeń, przegląd książek i pism oraz komunikaty.

Oprócz tego Technika Ciepła zamieszcza ogłoszenia firm, mających łączność z gospodarką cieplną i budową urządzeń kotłowych.

WYBUCHY KOTŁÓW.

W roku sprawozdawczym nie zaszły wypadki wybuchu kotła parowego na terytorjum obsługiwanym przez Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie.

Część druga sprawozdania, ze względu na poruszone w niej ciekawe zagadnienia, została ogłoszona w Nr. 6 i 7 Techniki Ciepłej r b.

SPROSTOWANIA.

1) W artykule prof. W. Borowicza, p. t.: *Przyczynę do wyboru ciśnienia i temperatury pary dołotowej w turbinach parowych*, ogłoszonym w zeszycie 5-tym Techniki Ciepłej z r. b. należy poprawić niżej przytoczone omyłki druku i korekty.

str.	łam	wiersz	wydrukowano	powinno być
51	lewy	8 z dołu	biegn	biegu
52	lewy	5 z góry	-towej to	-towej, to
52	lewy	1-szy przyp.	przy turbinie	w kotle
52	prawy	7 z dołu	$p_1 = 3 \text{ ata}$	$p_2 = 3 \text{ ata}$
53	lewy	8 z dołu	$n = 7500$	$n = 7500$
53	prawy	2 od góry	mniejszy	mniejszy
53	prawy	15 od góry	wypadków koszt	wypadków sumę: koszt
53	prawn	16 od góry	i amortyzacji	plus amortyzacja
53	prawy	16 z dołu	1000 kW turbinę	turbinę 1000 kW
53	prawy	13 z dołu	2500 kW turbinę	turbinę 2500 kW
53	prawy	2 z dołu	możemy 25 ata	możemy uważać 25 ata

2) W artykule p. t.: *Uszkodzenia kotłów lokomobilowych w przemyśle naftowym*, ogłoszonym w zeszycie 6-tym Techniki Ciepłej z b. r. należy podane na str. 16 nazwisko autora: R. Rtedrzycki, inż. zmienić na: R. Hauser, inż. J. Wójcicki, inż.

*Szanownych Czytelników Techniki Ciepłej
uprzejmię prosimy o powoływanie się na nasze
pismo przy korzystaniu z działu ogłoszeniowego.*