

Maszyny ceglarskie

najnowszej konstrukcyi i największej sprawności

dostarcza:

9

Edward Tatzel Opawa, Austria

Zastępstwo na Galicyę:

Inż. Scherlag, Lwów, Sapiechy 43.

Przedsiębiorstwo Budowy Zakładów Ceramicznych
Inż. Mastalski Stanisław, Lwów, Mochnackiego I. 22.

Wykonuje:

21

Plany, kosztorysy, i budowę cegielń, fabryk dachówek, wapienników etc.
BUDOWA KOMINÓW FABRYCZNYCH i obmurowanie kotłów parowych.

CERAMIKA

Miesięcznik poświęcony wszystkim
gałęziom przemysłu ceramicznego.

Redaktor i wydawca:

-- Stanisław Abramowicz --
Adres: Warszawa, Senatorska 6.

18 Prenumerata rocznie 4 rb.

Młyny do farb

do mieszania sypkich
materiałów każdego ro-
dzaju. 28b

- Młyny kulowe -
Młyny walcowe
Rozdrabiacze
Farby cementowe

FABRYKA MASZYN

Wolf & Co. Guben D.L.

Nowy katalog 91 gratis.

INŻ. W. DRZYMUCHOWSKI

BIURO TECHNICZNE

15

w Krakowie, ul. Dunajewskiego 9. Telefon 1100.

Dostarcza:

najnowszej konstrukcyi **maszyny, prasy i formy** motorowe lub ręczne, do wyrobu **cegieł, dachówek, rur** itp. z gliny, cementu i betonu.

Kompletne urządzenia do fabrykacyi **cegły piaskowej**. **Motory** parowe, gazowe, benzynowe, ropne i ssąco gazowe. — **Transmisye**. — **Armatury** dla pary, wody, gazu itp.

Artykuły techniczne jak: pasy transmisyjne, skórzane z sierci wielkłodziej, rzemyki do szycia pasów, smary, oliwy, wszelkiego rodzaju szczeliwa itp. w najlepszych gatunkach i **po cenach fabrycznych**.

Szczeliwo „VAS-BLACK“ w laseczkach, pierścieniach i płytach, jedynie najlepszy, najpewniejszy i najekonomiczniejszy materiał do uszczelniania dławików, wentyli, przewodów itp. dla przegrzanej lub nasyczonej pary o najwyższym ciśnieniu. — Wyłącznie i jedynie używane w wojennej marynarce w Poli, i przez największe zakłady przemysłowe w kraju i zagranicą.

Posiadam wyłączne zastępstwo do sprzedaży tego szczeliwa dla Galicyi i Bukowiny.

Pierwsze Berneńskie Towarzystwo wyrobu maszyn

„Wannickwerk“ BRNO *Morawy*
(Austria)


17. a.

Kompletne urządzenia cegielni


dachówkarni, drenarni, jak również fabryk szamotowych i wyrobów glinianych oraz wapienników.

Całkowite urządzenia fabryk cegieł wapienno-piaskowych.

Maszyny i kotły parowe. patent. lokomobile na parę przegrzaną motory Diesela i t. p.

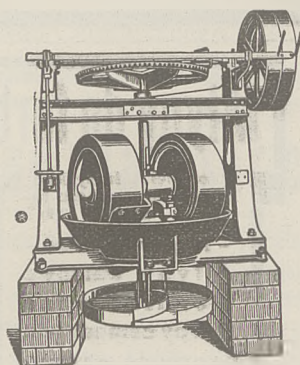

Ugniatacz

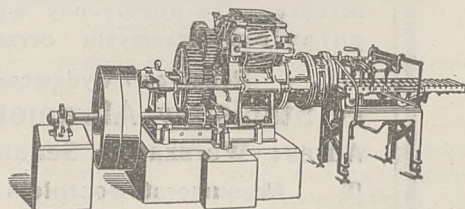

Prasa ceglarska z dwoma wałcami zasilającymi.

Pierwszorzędne referenoye.

Prospekty darmo.



PIECE KRĘGOWE

dla wypalania cegieł, wapna i dachówek, kominy fabryczne, obmurowanie kotłów


projektuje i buduje
Pierwsza Galic. Spółka
budowy zakładów keramicznych, Kominów fabrycznych i obmurowania kotłów
z o. p.
Lwów, Lenartowicza 15.

Orenstein i Koppel

we Lwowie, Róg ulicy Asnyka 2, Pańska 5.


Fabryki Kolei wążkotorowych i lokomotyw

Praga, Wiedeń, Budapeszt
urządzają i dostarczają;

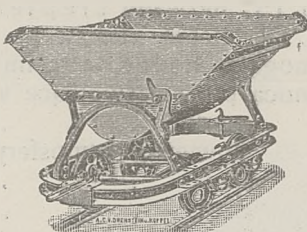

kolejki przenośne i stałe.

Wagoniki do transportu gliny, cegieł i dachówek mokrych i suchych.

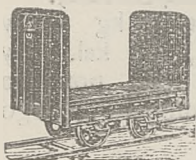


Wynajmują:

Kompletne kolejki na pewien okres czasu.

Katalogi, kosztorysy etc. bezpłatnie.

Używane materiały zawsze na składzie. 19

Splata amortyzacyjna.

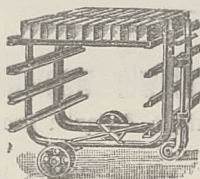

Czasopismo Techniczne

Organ Towarzystwa Politechnicznego
WE LWOWIE.

-- Istnieje od roku 1883. --
wychodzi 10, 20 i 30 każdego miesiąca.

Przedpłata z przesyłką pocztową wynosi rocznie: 20 Kor. 17 marek. 8.5 rubli. 22 franki.

Numer pojedynczy kosztuje 1 koronę. 1 markę. 50 kopiejek. 1.2 franki. 6

Członkowie Towarzystwa Politechnicznego otrzymują „Czasopismo bezpłatnie.

(wkładka członka wynosi 18 koron rocznie).

Adres Redakcyi i Administracyi:
Lwów, ulica Zimorowicza 1. 9.

O teorii wygrzewania w piecu kręgowym.

(Ciąg dalszy patrz zes. 1, 2, 3, 4, 5 6).

Nim przystąpimy do właściwego obliczenia ilości powietrza, musimy sobie wyjaśnić kilka dla praktyków mniej przystępnych pojęć z nauki o cieple.

Jak ogólnie wiadomo, do mierzenia temperatury posługujemy się termometrami lub (dla wyższych temperatur) pyrometrami, których urządzenie i zasadę skalowania musimy przyjąć jako znane. Te aparaty mają na celu wskazywać tylko intensywność ciepła, nie dają zaś żadnej miary co do jego ilości, jaką wytwarza pewne źródło, lub jaka jest nagromadzona w pewnej masie ogrzanej. Najlepiej można to objaśnić na przykładzie.

Pomyślmy sobie jakieś oznaczone źródło ciepła np. płomień gazowy lub lampkę spirytusową, które używamy do ogrzania wody w naczyniu tak urządzone, że wszystko ciepło w płomieniu się wywiązujące doprowadzamy wodzie, wykluczając wszelkie straty ciepłne. Naczynie ogrzewane zawiera 10 kg. wody, a płomień pod niem ustawiony jest w możności ogrzać tych 10 kg. wody w przeciągu 1 godziny od 0°C do punktu wrzenia, czyli 100°C. Zapomocą prób możnaby wykazać, że gdyby naczynie zawierało dwa razy tyle, tj. 20 kg. wody o temp. 0°C, to tąsamą co poprzednio ilością ciepła moglibyśmy ogrzać wodę w tym samym czasie tylko do 50°C, zaś przy 100 kg. wody, temperatura jej podniosłaby się zaledwie o 10°C. We wszystkich tych wypadkach jeśli przyjmiemy, że płomień nie ulega zmianie, wytwarza się przecież ta sama ilość ciepła, którą wodzie oddajemy, a mimo to termometr nie wskazuje nam tejsamej ilości stopni. Ta ilość ciepła zatem nie może być wyrażona samem podniesieniem temperatury wykazywanem zapomocą termometru, lecz równocześnie także i ilością ogrzewanej wody — w ten sposób mianowicie, że ilość stopni mnożymy przez kilogramy wody, a wówczas iloczyn będzie zawsze ten sam.

Aby ustalić jednostkę do mierzenia równoczesnego obu tych czynników tj. temperatury i ilości ogrzewanej substancji, przyjęto tę ilość ciepła, którą 1 kg. wody pochłania w czasie, gdy jej temperatura podnosi się z 0° do

1°C. Ta ilość ciepła zowie się jednostką ciepła albo kaloryą. W powyższym przykładzie moglibyśmy tedy wyrazić wywiązującą się z płomienia ilość ciepła jako 10 kg. 100°C, lub 20 kg. 50°C, albo wreszcie 100 kg. 10°C = 1000 kal.

Na podstawie tego, cośmy wyżej powiedzieli wynika, że jeżeli zmieszamy 1 kg. wody o temp. 0°C z 1 kg. wody o temp. 100°C, to otrzymamy 2 kg. wody, której temperatura będzie wynosić 50°C. Inaczej jednak rzecz się przedstawi, jeśli ciała różnorodne celem wyrównania temperatury ze sobą zmieszamy, bo jeśli np. zmieszamy 1 kg. wody o temp. 100°C z 1 kg. rtęci o temp. 0°C, to temperatura mieszanki będzie wynosić nie 50°C, lecz 98.8°C. Pochodzi to stąd, że nie wszystkie ciała potrzebują tej samej ilości ciepła do podniesienia ich temperatury o 1°C, i że właśnie ta ilość ciepła, którą 1 kg. rtęci pochłania, jest znacznie mniejszą niż u 1 kg. wody. Ponieważ tedy za podstawę do obliczenia jednostki ciepła przyjęto wodę, gdyż ta przy równych ciężarach najwięcej ciepła ze wszystkich znanych ciał spotrzebowuje, zdołano tedy zapomocą bardzo dokładnych prób ustalić jednostki ciepła dla całego szeregu ciał i tę ilość ciepła, jaka potrzebna jest do ogrzania 1 kg. jakiegoś ciała o 1°C nazwano ciepłem właściwem.

Dla ciepła właściwego u ciał, które u nas mogą wchodzić w rachubę, znaleziono zapomocą prób następujące wartości:

| | |
|-----------------------------------|--------|
| woda | 1,0000 |
| powietrze atmosferyczne | 0,2669 |
| tlen | 0,2361 |
| azot | 0,2754 |
| tlenek węgla | 0,2884 |
| kwas węglowy | 0,2210 |
| para wodna | 0,3010 |
| glina wypalona | 0,2083 |

(Brano średnią z trzech różnych sort).

To znaczy: aby temperaturę 1 kg. wody podnieść o 1°C, potrzeba 1,0000 kal., aby ogrzać 1 kg. palonej gliny o 1°C, potrzeba 0,2083, a dla 1 kg. powietrza atmosferycznego — 0,2669 kal.

(C. d. n.)


Jakie względy należy mieć na uwadze przy budowie wapienników i pieców wapiennych.

(Odczyt inż. Baiera na Walnem Zgromadzeniu czeskiego Związku producentów wapna w Pradze.)

Ustawicznie wzrastające zapotrzebowanie palonego wapna wszelkiego gatunku i postęp

w zastosowaniu wyrobów tego rodzaju, wpłynęły na rozwinięcie się do niedawnych czasów

prymitywnej produkcji wapna w poważny przemysł fabryczny, posługujący się najnowszymi zdobyczami techniki.

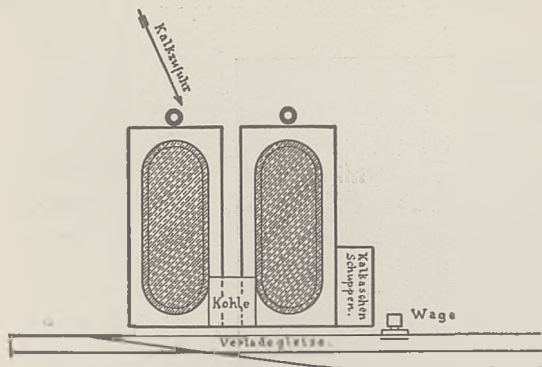

rys. 7.

Zadaniem niniejszej pracy nie jest wskazywanie jakie byłoby najlepsze urządzenie fabryki wapna w poszczególnych, wypadkach lecz je-

Rzeczą największej wagi przy zakładaniu wapiennika jest surowiec, sposób dobywania go i przerabiania, przyczem naturalnie przyjąć musimy, że odbyt wapna jest zapewniony.


Wapienie używane do wypalania wapna są jak wiadomo różnego rodzaju; ogólnie różni się:

1- Węglały wapieniowe o zawartości około 90 — 99% CaCO_3 , które po wypaleniu i zgaszeniu dają wapno białe.

2. Wapienie z mniejszą lub większą zawartością krzemianów, które zależnie od swego składu chemicznego twardnieją na powietrzu lub pod wodą.

O ile różnorodnym jest występujący w przyrodzie wapień ze względu na swój skład chemiczny, o tyle różne są także i jego własności fizyczne, do których przerabianie stosować się musi.


rys. 8.

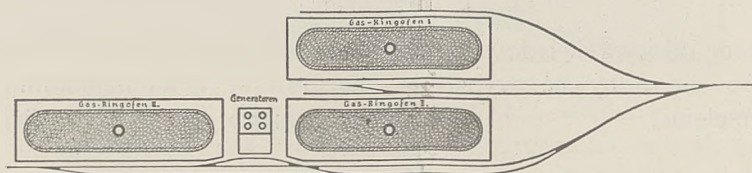

dynie zwrócić uwagi na względy ogólniejszej natury, jakie trzeba mieć na oku przy za-

Przy zakładaniu nowego wapiennika musi się w pierwszej linii uwzględnić miejscowość

rys. 9.

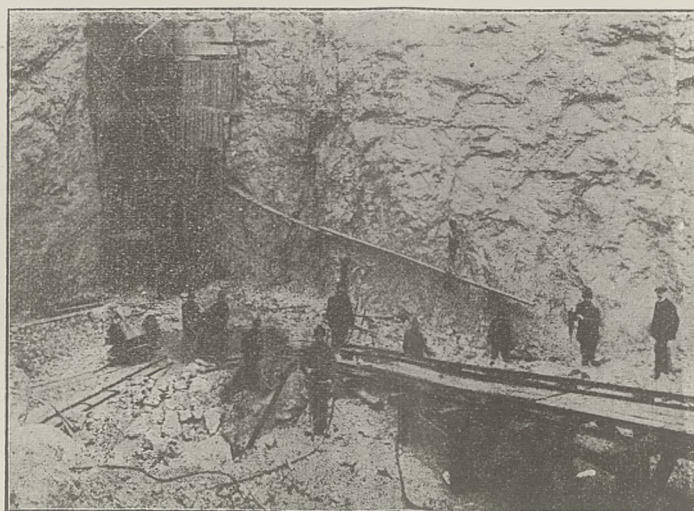


kładaniu nowych wapienników lub budowie do nich należących pieców.

i według niej starać się potem całość urządzenia tak ukształtować, aby uniknąć krzyżo-

wania dróg przy wożeniu surowego wapienka i wapienia palonego, w ogóle bieg fabrykacji powinien tak być urządzony, że na jednym końcu powinno być dobywanie surowca, a na drodze

przez firmę Eckardt i Hotop w Berlinie — o dwu piecach kręgowych, do których dowozi się wapieniak kolejką wąskotorową przy pomocy benzynowej lokomotywy z 1000 m odległego


rys. 10.

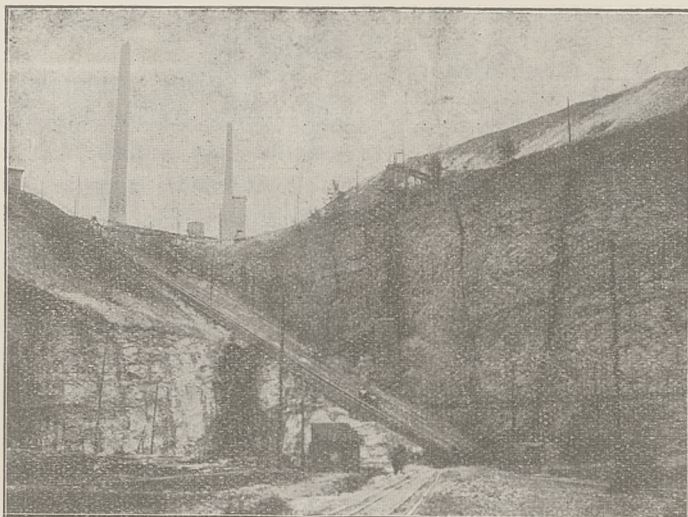

do miejsca, w którym odbywa się ładowanie do wagonów, powinno się odbywać wypalanie i w danym razie mielenie.

kamieniołomu. Wózki są tak urządzone, że naładowane w kamieniołomie, mogą wjeżdżać do samego pieca. Koło pieca ustawiona jest

rys. 11.

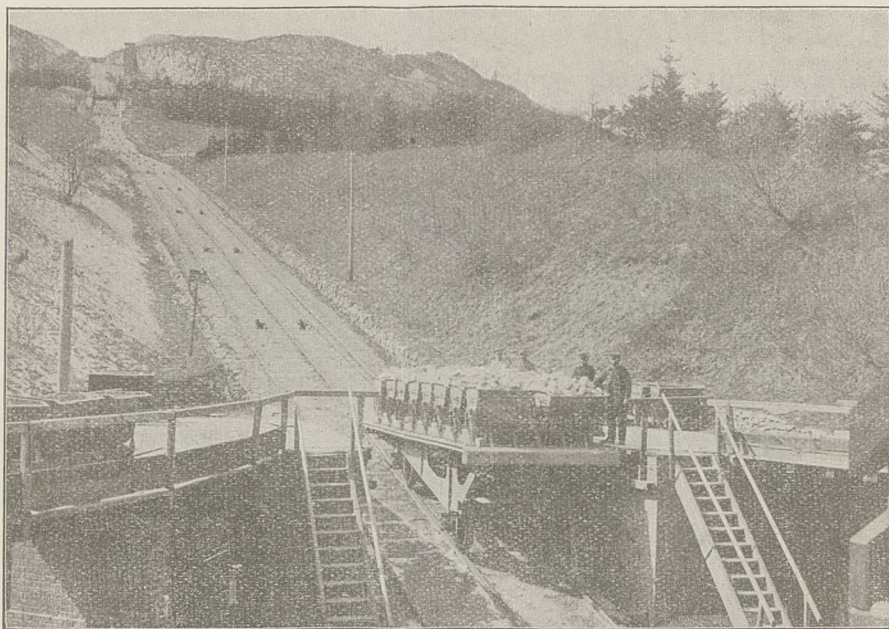

Jeśli się temu zasadniczemu warunkowi za-
dośćuczyni, to całokształt fabrykacji jest przej-
rzysty, tani i ekonomiczny.


Rys. 7. przedstawia wapiennik zbudowany

szopa do przechowywania wapienia sproszko-
wanego. Wapno sproszkowane używane bywa
jako środek nawozowy, w szopie zaś utrzymuje
się czysto i zachowuje całą swą wartość jako

tlenek wapnia, gdyż przechowywany w wielkich kupach, pochłania tylko nieznaczne ilości wody i kwasu węglowego. Ładowanie wapna

podwójnych piecach kręgowych do opalania gazem, o sprawności dziennej 300—350 ton wapna.


rys. 12.

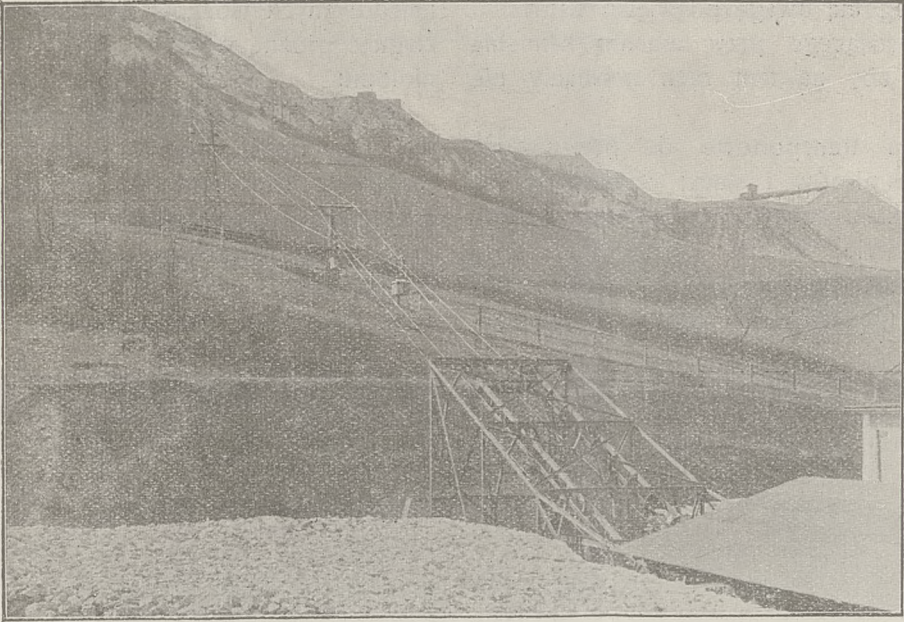

w kawałkach i proszkowego odbywa się na oznaczonym na rysunku torze przemysłowym. Kolejka jest prócz tego tak urządzona, że w

Łamanie kamienia wapiennego odbywa się zależnie od jego rodzaju — w małych przedsiębiorstwach ręcznie, w wielkich natomiast przy

rys. 13.

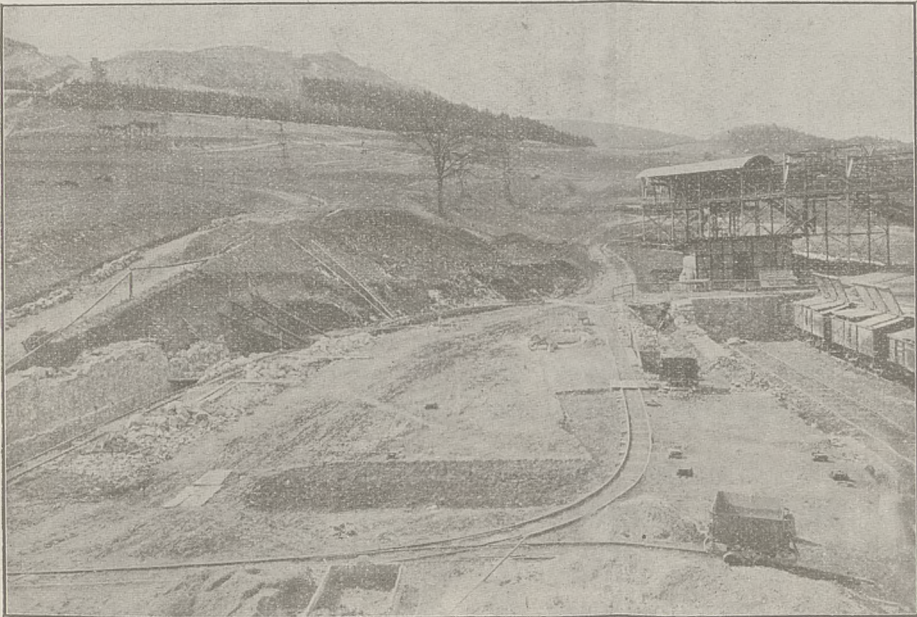

danym razie można załadowywać do wagonów także kamienie wprost z kamieniołomu.

Na rys. 8. widzimy wielki wapiennik o trzech

pomocy maszyn wiertniczych i środków wybuchowych.

Bardzo interesujący przyrząd do wiercenia

skął zapomocą zgęszczonego powietrza widzimy na rys. 9. Jest to fabrykat firmy: Rud. Meyer w Müllheim-Ruhr.


Przy urządzeniu i prowadzeniu kamieniołomu należy szczególną uwagę poświęcić usuwaniu szutru powstającego przy łamaniu kamienia tak jednak, aby na tem ruch normalny nie cierpiał.

Urządzenia transportowe do przewożenia kamienia do pieców i stacji załadowniczej są różnego rodzaju, mianowicie: wyciągi, kolejki, równie pochyłe, kolejki linowe itp.; który z tych środków transportowych ma być zastosowany — to zależy od warunków miejscowych.

że 16 wózków o pojemności po $0,40m^3$ naładowanych w kamieniołomie, umieszcza się na wózku pomostowym i ten przy pomocy urządzenia tarcowego na dół opuszcza. Ciężar naładowanych wózków wykorzystuje się, aby ciągnąć próżne wózki w górę — do kamieniołomu.

Na rys. 12. uwidoczniła jest kolejka linowa, która transportuje do pieców kamienie wapienne z kamieniołomu, położonego około 180 m. nad torem kolejowym.

Rys. 13. przedstawia stację wyładowniczą drugiej kolejki linowej w tym samym wapienniku, która służy do załadowywania surowych

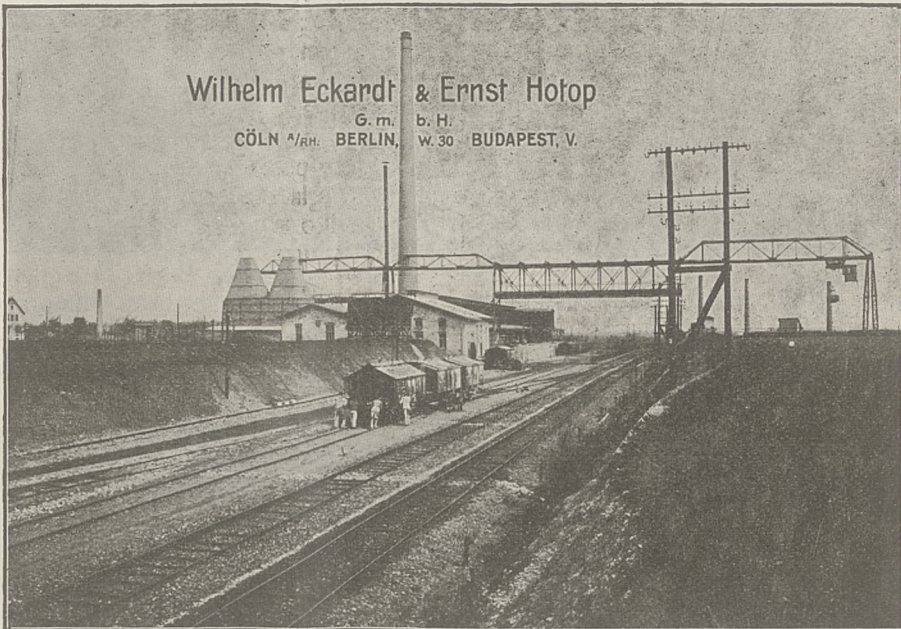

rys. 14.

wych, położenia pieców w stosunku do kamieniołomu, a w znacznym stopniu także od żądanej produkcji.

Rys. 10. przedstawia elektryczny wyciąg do transportowania wapienka z kamieniołomu 40 m głębokiego.

Następne rysunki przedstawiają wielki wapiennik z wielostopniowym kamieniołomem, w którym do transportowania kamieni do pieców zastosowane są równie pochyłe i kolejki linowe i tak: na rys. 11. widzimy równie pochyłą z torami rozjazdowymi. Odległość między stacjami: za — i wyładowniczą wynosi około 450 m. Transport odbywa się w ten sposób,

kamieni dla celów przemysłowych wprost do wagonu. Ten wielki wapiennik produkuje dziennie około 70 wagonów wapna palonego i wysłał rocznie około 1000 wagonów surowego wapienia.

Dalsze, bardzo interesujące urządzenie transportowe dla wapienka widzimy na rys. 14.

W tym wypadku kamieniołom jest oddzielony od pieców i młynów torem kolei państw. Ułożenie fabryki na inny sposób nie było możliwe, gdyż tylko z tej strony tj. przeciwległej kamieniołomom można było uzyskać połączenie dla toru przemysłowego.

Wapienik dobywa się tu z 40 m. głębokiej

kopalni i transportuje do góry wyciągiem kranowym. Charakterystyczną cechą tego wyciągu jest to, że może on równocześnie dostarczać wapniaka do pieca kręgowego, a zarazem do pieców szybowych, w których się wypala szuter wapienny, ponadto doprowadza materiał opałowy do obu rodzajów pieców. Całe to urządzenie obsługuje 1 człowiek.

Zalety i wady pieca gazowego w porównaniu z piecem kręgowym

(Dok. zesz. 6.)

W piecu gazowym układa się tylko tyle cegieł ile koniecznie jest potrzeba na kanały stopowe, które składają się zazwyczaj z 1 warstwy cegieł ustawionych na kant (rolkę) i 1 warstwy płaskiej (wózkim). Cała przestrzeń nad kanałami może być wypełniona lepszymi wyrobami choć w pewnych wypadkach można i kanały z nich układać.

Przez taką przewagę lepszych wyrobów, podnosi się wysoko wartość towarową każdego metra cub. a jakość towaru ze względu na ilość gorszych sort jest — według doświadczeń praktycznych o 20% lepszą. Przyczynę tego łatwo będzie zrozumieć, jeśli uwzględnimy, że w piecu nie tworzy się ani popiołu, ani żużel, że dalej ogień jest na całej wysokości pieca równomiernie rozpostarty i da się najdokładniej regulować. Przy zwykłym piecu kręgowym, zwłaszcza przy wrażliwej glinie — jedna szufla węgla za dużo, może nam stopy wywołać, podczas gdy w piecu gazowym są one możliwe dopiero przy największym niedbalstwie, palacz bowiem może każdej chwili dopływ gazu wentylem zamknąć.

Nie zawsze jest jednak konieczność ograniczenia fabrykacji cegieł miarodajną w wyborze pieca gazowego, często bowiem za jego zaprowadzeniem przemawia sam materiał opałowy, który będąc gorszego gatunku, nie nadawałby się do opalania pieca kręgowego. Tak np. opał o wysokiej zawartości wody i popiołu przez zamianę na gaz da się w piecu gazowym bez szkody dla wyrobów użyć.

Często bywa omawianą kwestya, jaki postęp ognia na dobę przy naturalnym przeciągu — ma być uważany jako normalny; nie będziemy się tu zajmować jej rozwizaniem, na to tylko musimy zwrócić uwagę, że w równych warunkach postęp ognia w piecu gazowym jest zawsze znacznie większy, niż w piecu kręgowym.

Na rys. 14 uwidocznione jest wyładowywanie węgla na hałdę zapasową.

Tych kilka charakterystycznych przykładów daje nam obraz na jak różny sposób transportowanie surowca może się w wapienniku odbywać.

(C. d. n.)

Ta nadwyżka sprawności pieca kręgowego gazowego wynosi przeciętnie 50%, a ponieważ jak wiadomo — piec kręgowy o tyle więcej ciepła do suszenia oddać może im prędzej w nim się ogień porusza, więc przez to zwiększa się równocześnie sprawność suszarni i to bardzo znacznie. Ważną korzyścią przy piecu kręgowym z opalaniem gazowym jest okoliczność, że każdego czasu możemy bez przerwy w ruchu zmienić opalanie gazowe na węglowe i naodwrot. Ta potrzeba zachodzi rzadko, bo kto raz poznał korzyści opalania gazowego, ten do węgla nie będzie wracał, a ten wypadek może tylko wtedy wchodzić w rachubę, jeżeli fabryka urządzona na lepsze wyroby otrzyma większe, a korzystne zamówienia na zwykłe cegły.

Wobec zasadniczego podobieństwa pieca kręgowego zwykłego do gazowego, przebudowa pierwszego na opalanie gazowe da się z łatwością i bez wielkich kosztów przeprowadzić. Zmiany jakie wówczas u pieca kręgowego zwykłego należy uskutecznić, ograniczają się z reguły na wymurowaniu obu wielkich równoległych kanałów gazowych i ich małych odgałęzień do pieca. Przebijania murów obwodowych można przytem zawsze uniknąć, jeśli kanaliki poprowadzimy przez drzwi wjazdowe.

Przy porównaniu tych obu rodzajów opalania była dotychczas mowa tylko o piecach kręgowych, nie zaś o piecach komorowych lub kręgowych komorowych. Obydwa te rodzaje pieców tj. kręgowy i komorowy nie różnią się dalece, lecz owszem mają wiele cech wspólnych, tylko tam, gdzie się rozchodzi jedynie o zmniejszenie ilości wypalanych cegieł na korzyść lepszych wyrobów, na pierwszy plan wysuwa się piec gazowy kręgowy. Jakkolwiek zatem piec gazowy komorowy przedstawia więcej korzyści niż gazowy kręgowy, to jednak do wypalania wyrobów o barwie czerwonej daje się pierwszeństwo temu drugiemu, gdyż budowa i obsługa pierwszego jest znacznie droższa.

Piec gazowy komorowy jest jednak niezbędny tam, gdzie się rozchodzi o wypalanie

wyrobów w zamkniętych komorach, lub przy wysokich temperaturach.

Wady pieców gazowych polegają na tem, że ich budowa jest droższa i spożebowanie paliwa większe niż u zwykłych pieców kręgowych. To ostatnie zwłaszcza jest o 30% większe. Budowa średniego pieca gazowego kręgowego jest od zwykłego kręgowego o 12,000 koron droższa, tyle też mniej więcej kosztuje zamiana pieca kręgowego zwykłego na gazowy.

Wady te jednak w pewnych warunkach, które już poprzednio zostały wymienione — znikają i przy racjonalnem liczeniu zamieniają się na korzyści w porównaniu z opalaniem węglowym.

Praktyczne wskazówki dla prowadzących cegielnię.

W każdym przedsiębiorstwie przemysłowym obok strony kupieckiej najważniejszą jest strona techniczna, gdyż od niej w pierwszym rzędzie zależy powodzenie lub upadek fabryki. Poniższe wskazówki mają za zadanie dać kierownikowi lub posiadaczowi cegielni to, co obok wiedzy fachowej potrzebnem jest, aby fabrykę taką racjonalnie prowadzić.

Co się tyczy względów ogólnej natury, to nie bez znaczenia jest sam sposób wydawania rozkazów. Rozkaz powinien być krótki i zrozumiały, ale z samem jego wydaniem sprawa nie jest jeszcze zakończona, bo należy się prócz tego przekonać, czy on został należycie wypełniony. Najważniejszą rzeczą w każdym przedsiębiorstwie fabrycznem jest przyzwyczajenie ludzi do czystości, zamiłowania porządku i punktualności.

Zdolność i zręczność nie jest u każdego robotnika jednakowa, musi się tedy każdego z nich używać takim jakim on jest, stosując zajęcie do jego zdolności. Wielkim błędem jest we fabrykach przyjęty zwyczaj, że kierownik utrzymuje kandydę. W takich wypadkach zdarza się zazwyczaj, że robotnik, który konsumuje najwięcej spirytualiów, jest najmilej u kierownika widziany choćby nawet nie był w tym stopniu użyteczny, podczas gdy robotnik trzeźwy i oszczędny jest traktowany z uprzedzeniem.

Zarząd fabryki powinien wglądać w sposób prowadzenia kantyny i czuwać nad tem, aby tam panował porządek, czystość i sprawiedliwość. Picie piwa i wogóle trunków alkoholowych, jak również palenie papierosów w czasie roboty powinno być najsurowiej zaka-

zane, a wykraczający przeciw temu zakazowi winni bez względu na podlegać karom.

Przodownik w kopalni gliny musi być człowiekiem do tego celu odpowiednim i pewnym; powinien on przede wszystkim znać własności i użyteczność każdej gliny i odpowiednio je sortować.

Produktywność fabryki zwiększa się w miarę jak przerwy w ruchu rzadziej się pojawiają w czasie bowiem, gdy się je musi opanowywać nie tylko się nie robi, ale i robociznę płaci.

Stara reguła dla obsługi pieca brzmi: jeśli się dobry towar w piecu układa, to i dobry materiał wychodzi. Dlatego należy usilnie przestrzegać, aby tylko zupełnie suche wyroby były zawożone do pieca, gdyż przez to sprawność pieca się zwiększa, cegły są lepsze i kosztą opału znacznie się zmniejszają. Wypalone cegły o czystej barwie powinny być chronione przed dymem, popiołem, kurzem, deszczem i śniegiem; najlepiej jest przechowywać je w nakrytej szopie.

Znakomitym środkiem osuszającym i schładzającym glinę jest mączka ceglana wyrabiana z odpadków cegieł na młynie kulowym. Z tego powodu w każdej cegielni powinien być młyn kulowy, gdyż wtedy nie tylko uprząta się złomy cegieł, ale i zyskuje mączką ceglana, która w okolicach nie obfitujących w piasek jest bardzo cennym materiałem.

Często popełnia się wielki błąd przez to, że popiół z kotła i pieca wysypuje się w pobliżu kopalni gliny lub placów, na których się magazynuje wyroby gotowe. Popiół jak wiadomo zawiera rozpuszczalne sole, które szkodliwie działają tak na surowy jak i wypalony czerep. Bywały wypadki, że cegły zawierały sole, choć badania laboratoryjne cegieł świeżo z pieca wywiezionych żadnych soli nie wykazały. Przyczyną tego było właśnie układanie cegieł na placu wysypanym popiołem.

Odbiórka tak surowych jak i wypalonych wyrobów powinna się odbywać codziennie i dobrze jest, jeżeli przy tem jest jeden z robotników dotyczącej partii akordowej obecnym, gdyż przez to unika się niemiłych nieporozumień przy wypłacie. Tak samo zużycie materiałów jak oliwy, węgla itp. powinno być każdego dnia notowane. Według tych raportów dziennych sporządza się z końcem każdego tygodnia raport tygodniowy, z którego można dokładnie widzieć, które działy fabrykacyi najdrożej nas kosztowały, a wówczas można dopiero odpowiednie środki zaradcze przedsięwziąć.

Wydanie narzędzi, oliwy itp. powinno się odbywać codziennie w pewnym oznaczonym cza-


Galicyjski zakład dla budowy pieców
przemysłowych i kominów fabrycznych

ALFONS CUSTODIS

Sapiehy 45. L W Ó W Sapiehy 45.

Telegr: Custodis, Lwów. Telef. interurb. 105/II.

7

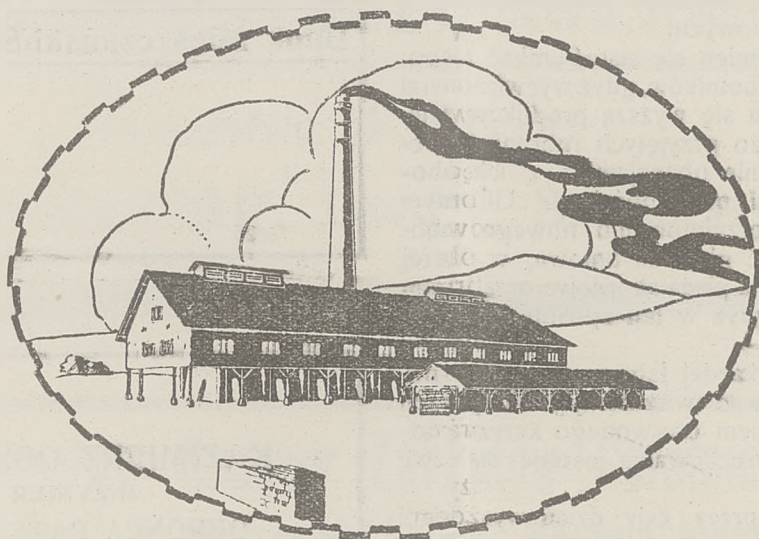

CEGIELNIE I WAPIENNIKI

::: Okrągłe kominy fabryczne :::

SZTUCZNE SUSZARNIE SYSTEMU DUDERSTADT

::: Najtańsza produkcja cegieł. :::

Automatyczny transport.

Dostawa wszelkich urządzeń maszynowych.

Badania surowców, orzeczenia techniczne.

Obmurowanie kotłów.

Kosztorysy i odwiedziny inżynierskie bezpłatnie.

sie. Przy oliwie oszczędność jest na niewłaściwym miejscu i tylko nasi przodkowie mieli ten zwyczaj, że wypłacali premie zaoszczędzone użycie oliwy Maszynista sumienny, a takich jest dosyć, będzie się z własnego popędu oszczędnie obchodził z oliwą. Najdroższa marka oliwy jest zawsze najtańsza w użyciu, gdyż dobra oliwa podnosi sprawność i trwałość maszyny. Maszynista powinien mieć nakazane informować stale kierownika o stanie zapasu materiałów jak oliwy, bawełny do czyszczenia, nafty, smarów, rzemyków, uszczelniaczy itp., aby zawnazu można się było o uzupełnienie braków postarać. W każdej fabryce powinien się koniecznie znajdować aparat do czyszczenia oliwy. Oliwa w nim uzyskana, zmieszana z $\frac{2}{3}$ świeżej, może być użyta do smarowania pędni i łożysk pierścieniowych.

Kierownik powinien się starać unikać niepotrzebnej zmiany robotników, gdyż wyćwiczonymi robotnikami osiąga się wyższą produkcję i lepszy towar. Świeżo przyjętych robotników powinno się dokładnie obznajmiać z ich obowiązkami i innymi powinnościami. Głównym warunkiem przy przyjmowaniu nowego robotnika powinna być pisemna umowa, w której byłaby wymieniona płaca akordowa oraz termin wypowiedzenia, gdyż w ten sposób unika się sporów.

Potrzebne w każdej fabryce bandażę powinny się znajdować w szczelnych skrzynkach opatrzonej znakiem czerwonego krzyża i oddane być do przechowania osobie stale we fabryce obecnej.

Robotnicy są przez cały dzień wystawieni na kurz i pył, gorąco i wilgoć, dlatego powinno się im dać możność obmycia się i oczyszczenia po pracy, aby do niej na drugi dzień mogli stanąć zdrowi i odświeżeni. Łazienki i pokoju dla chorych nie powinno w żadnej fabryce brakować.

(D. c. n.)

Duża „Fabryka pieców i kuchni kaflowych“ na przedmieściu Stanisławowa z inwentarzem fabrycznym i maszyną do wyrobu kafli natychmiast do wydzierżawienia lub sprzedania. --- Wiadomość: Bank Mieszczański Stanisławów.

26

KAZIMIERZ OSSOWSKI
INŻYNIER
OBROŃCA PATENTOWY

Petersburg Wozniesienskij Prospekt 20.
Berlin Potsdamerstr. No. 5.

11

Albert Pillivuyt
WYRÓB PORCELANY
białej i malowanej.
29 Specjalność:
porcelana do użycia na
ogniu
biała, zielona i brunatna.
FOËCY (Oher). Francja.

**FACHOWIEC
CEGLARSKI**

z długoletnią praktyką, obznajomiony z wyrobem i wypalaniem wszelkich wyrobów ceramicznych poszukuje posady. Łaskawe zgłoszenia do Administracji Przeglądu Ceramicznego pod „Ceglarski“.

36